

Mensajes de fallo actuales

Número	Mensajes
--------	----------

#0701

Depósito de condensado lleno



JK-International GmbH,
Division JK-Global Service
Köhlershohner Straße 60
53578 Windhagen
GERMANY

 +49 (0) 22 24 / 818-861

 +49 (0) 22 24 / 818-205

E-Mail:
service@jk-globalservice.de
www.jk-globalservice.de

Códigos de fallo

Código de fallo	Mensaje	Solución
#0100	Limitador de temperatura aire de escape	
#0101	Limitador de temperatura parte superior	
#0102	Limitador de temperatura parte inferior	
#0103	Limitador de temperatura parte lateral	
#0104	Limitador de temperatura puerta a la izquierda	
#0105	Limitador de temperatura puerta a la derecha	
#0106	Fallo (limitador de temperatura) bronceador de rostro delante	
#0107	Fallo (limitador de temperatura) bronceador de rostro centro	
#0108	Fallo (limitador de temperatura) bronceador de rostro detrás	
#0109	Fallo (limitador de temperatura) bronceador de rostro parte lateral	
#0120	Interruptor de seguridad decoración	Compruebe el asiento del cristal.
#0121	Interruptor cristal acrílico o decoración parte superior	
#0122	Interruptor cristal acrílico parte superior se ha disparado	
#0123	Cristal acrílico/Fusibles de temperatura parte superior	
#0124	Interruptor cristal acrílico parte lateral se ha disparado	Compruebe si la cubeta está bloqueada correctamente.
#0126	Interruptor cristal acrílico parte inferior o cubeta de parte inferior	
#0127	Interruptor de seguridad bronceador de hombros	
#0129	Interruptor servicio puerta interior	
#0140	Cristal filtrante del bronceador de rostro	Compruebe el asiento de los cristales filtrantes.
#0141	Cristal filtrante del bronceador de rostro delante	
#0142	Cristal filtrante del bronceador de rostro centro	
#0143	Vidrio filtrante del bronceador de rostro de la parte superior y la parte lateral	
#0144	Cristal filtrante del bronceador de rostro en la parte lateral	
#0199	Fallo de cableado o tensión en las cadenas de seguridad	
#0200	Programa presenta fallos	
#0201	Fallo en el control temporizador	
#0202	Versiones de software incompatibles	
#0203	Software desconocido	
#0205	Fallo en la actualización del software	
#0210	Interrupción del bronceado por subtenión	Confirme el fallo y arranque el equipo.
#0211	Sensor de temperatura del aire de salida parte superior	
#0212	Sensor de temperatura del aire de entrada	
#0213	Temperatura lámparas UV de baja presión al menos 30 °C más alta que la temperatura ambiente	

Código de fallo	Mensaje	Solución
#0215	Cristal acrílico parte lateral/parte inferior	Compruebe el asiento del cristal.
#0301	Fallo controlador adicional	
#0302	Fallo pasaporte de equipo	
#0303	Fallo platina de ampliación	
#0304	Payo controlador regulación BR	
#0305	Fallo control de corriente	
#0306	Fallo unidad de mando	
#0307	Fallo controlador de audio	
#0308	Fallo sensor de piel	
#0309	Fallo REMOTE ACCESS	
#0310	Fallo control por voz	
#0400	Tiempo de bronceado máximo excedido	
#0401	Parada de emergencia Off accionado	
#0402	Fallo señal de moneda	Comprobar ajuste del control temporizador.
#0410	Fallo ciclo de conexión contactor principal	
#0411	Fallo control de conexión de fuentes UV	
#0412	Fallo control de corriente del LED bronceador de cara	
#0413	Fallo control de corriente/controlador adicional	
#0420	Datos de lámpara incorrectos	
#0421	Faltan datos de control de corriente	
#0501	Fallo Voice Guide	
#0502	Falta el idioma en la unidad de mando	
#0503	Falta el idioma en controlador de audio	
#0510	Falta la tarjeta Voice Guide	Compruebe el asiento de la tarjeta
#0511	Falta la tarjeta de música	
#0601	Se han alcanzado las horas de servicio máximas del AROMA SYSTEM.	Comprobar el depósito y, si procede, poner a cero el contador.
#0602	Se han alcanzado las horas de servicio máximas del AQUA SYSTEM.	
#0701	Depósito de condensado lleno	Vaciar el depósito de condensado.
#0710	Fallo sensor de temperatura ventilador de cuerpo	
#1000	Ajustes de confort rechazados	Aviso

E00

Mensajes de advertencia adicionales:

Mensaje	Mensaje	Solución
door	Puerta del bronceador vertical abierta	Controlar la puerta.
	Tarjeta microSD faltante o defectuosa	
	La carpeta con los archivos gráficos en el idioma seleccionado no se encuentra en la tarjeta microSD o no se puede leer.	

E00